



11 АКТИВАЦИЯ ВЕРСИИ ПО

Изначально, после доработки фискального регистратора FP-3530T, версия внутреннего ПО с КЛЭФ не активирована. Это можно проконтролировать в программе FPWinX.exe в «свойствах регистратора», по установленному флагу в байте №3 (20) – «Версия внутреннего ПО не активирована».

Если флаг в байте №3 (20) – «Версия внутреннего ПО не активирована» установлен, значит активация внутренней версии ПО не выполнена.

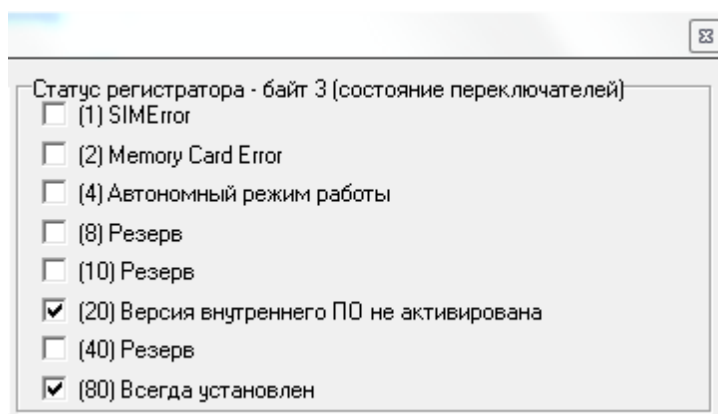

Необходимо в программе FPWinX.exe в меню «Команды» выбрать «Запуск скрипта».

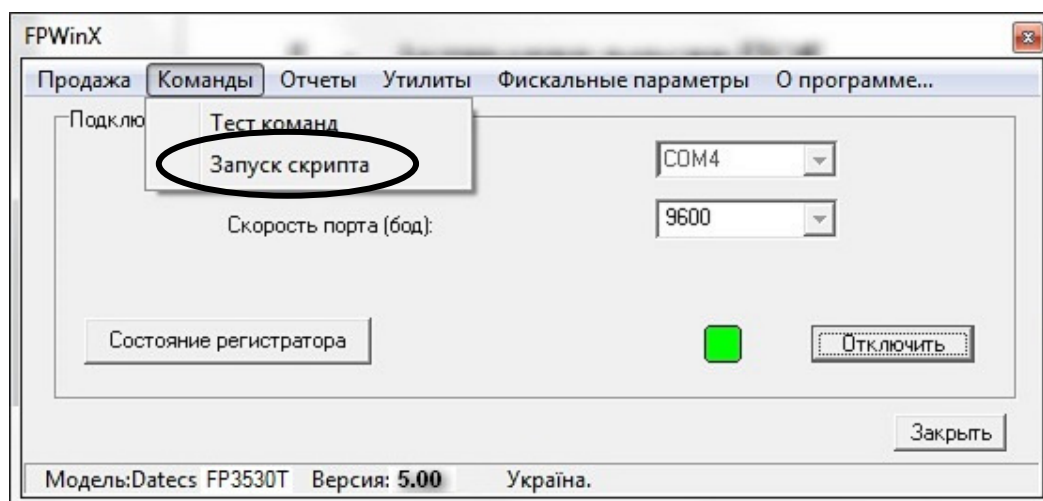

Ине. № подл.	Подп. и дата
Взаи. инв. №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

«DATECS FP 3530T»


Лис
66

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



ВНИМАНИЕ! Файл с ключом активации предоставляется производителем под конкретный заводской номер регистратора!

Полученный для активации файл ключа представляет собой скрипт, записанный в текстовый файл. Это позволяет перед выполнением активации регистратора открыть любым текстовым редактором полученный файл ключа активации и визуально проконтролировать заводские номера регистраторов, которые он сможет активировать. Информация о заводских номерах фискальных регистраторов, для которых предназначен ключ активации, хранится в открытом виде в файле, что позволяет их контролировать визуально непосредственно перед проведением процедуры активации ПО фискального регистратора. Соответствие заводского номера должно быть как по всем цифрам, так и по буквам. Обратите внимание, что в формировании заводских номеров, содержащих в начале буквы участвуют знаки кириллицы (АТ, ДО, ДЩ и др.), а не латиницы. Использование в заявке на получение ключа активации знаков латиницы может приводить к несовпадению реального заводского номера фискального регистратора, и заводского номера вписанного в ключ активации внутреннего ПО для этого регистратора.

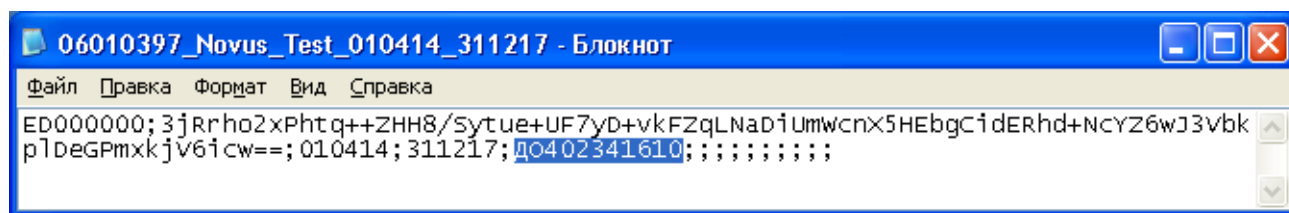


Если в присланном ключе активации была допущена ошибка с указанием заводского номера регистратора (отличается от указанного в заявке), то исправить заводской номер непосредственно из текстового редактора невозможно, не смотря на хранение в его файле, в открытом виде, поскольку это приведёт к нарушению всей целостности ключа. Таким образом, если обнаружено, что заводской номер фискального регистратора в ключе активации ПО не соответствует заводскому номеру, указанному в заявке, то необходимо повторить заявку на получение нового ключа с правильным заводским номером регистратора. А после получения

Име. № подл.	Подп. и дата	Взаи. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лис 68
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	«DATECS FP 3530T»					

нового корректного ключа использовать именно его для активации внутреннего ПО в регистраторе.

Нажмите на кнопку «Выполнить». При отсутствии ошибок, появится сообщение о «завершении файла скрипта». Произойдет активация версии ПО.

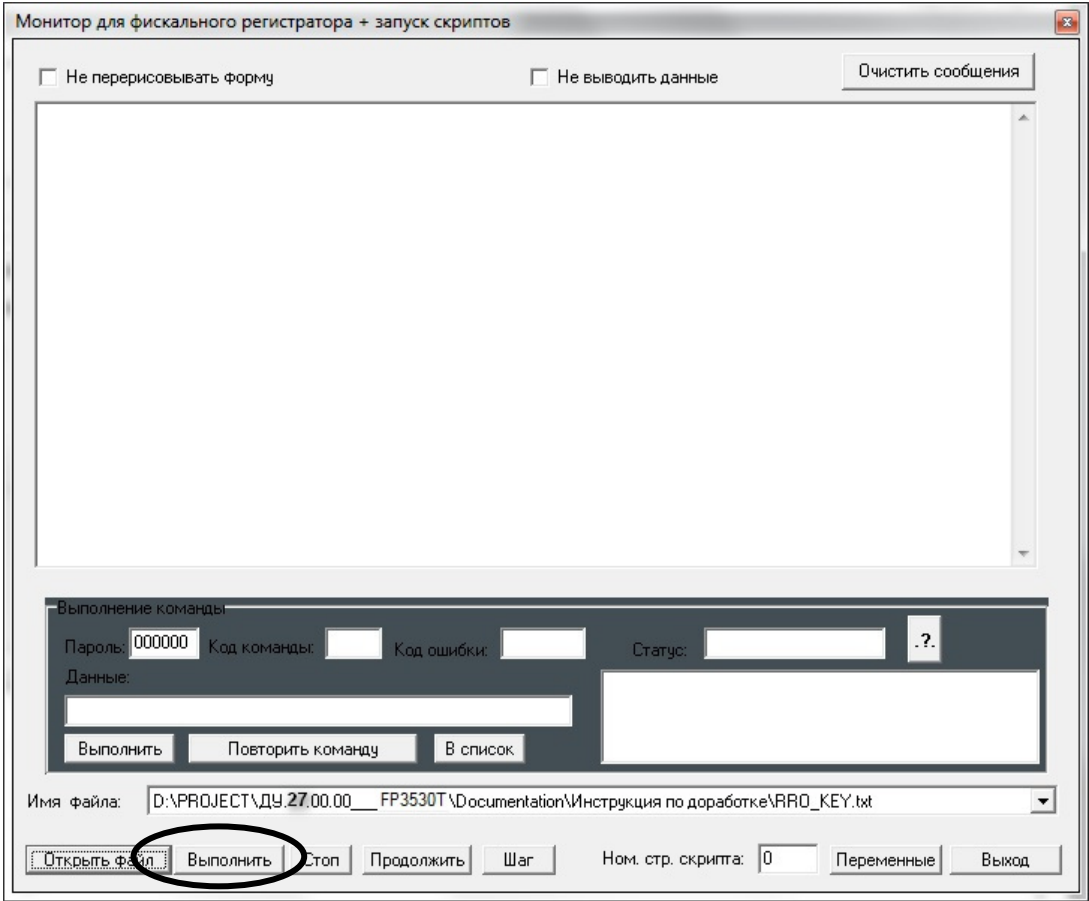

Необходимо выполнить перезагрузку регистратора, путём выключения питания и повторного включения.

Для проверки выполнения успешной активации ПО необходимо зайти в программе FPWinX.exe в «свойства регистратора» и проконтролировать отсутствие установленного флага в байте №3 (20) – «Версия внутреннего ПО не активирована».

Если флаг отсутствует, значит активация внутренней версии ПО прошла успешно.

Подп. и дата	
Име. № дубл.	
Взаи. име. №	
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					«DATECS FP 3530T»
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	